




NOTICE DE MONTAGE


LIGNE DE VIE

(EN 795-Classe C)

Fixation sur Fermette

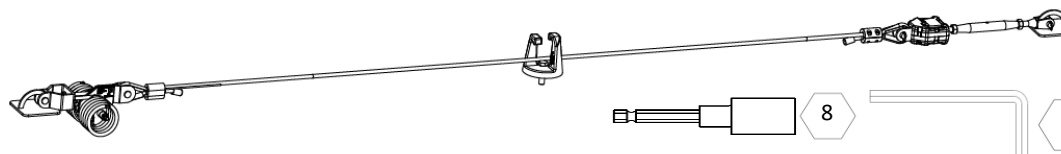



Utiliser uniquement la
visserie fournie par
GM Distribution.

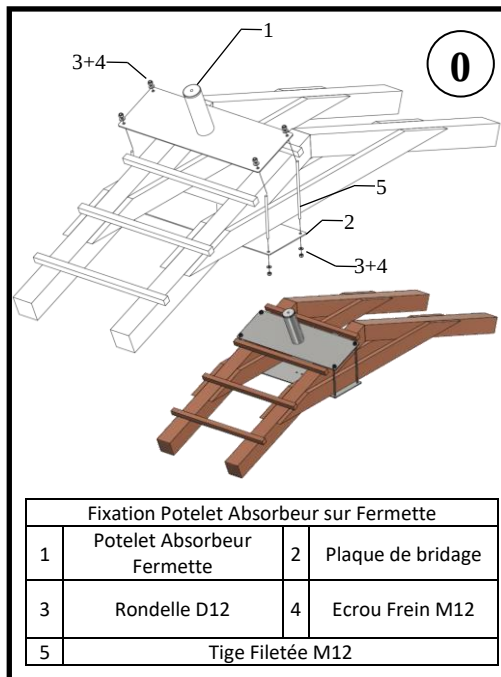

0


Lmax = 13 m

0 – Fixation des potelets **d'extrémité et intermédiaires**.
1, 2, 3 – Fixation des éléments hauts de la ligne de vie.
4, 5, 6, 7, 8, 9 – Fixation de l'absorbeur et du tendeur.
10, 11 – Réglage de la tension du câble.
12 – Fixation de la plaquette d'identification

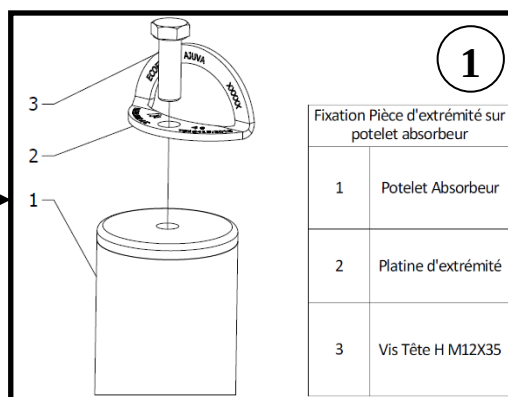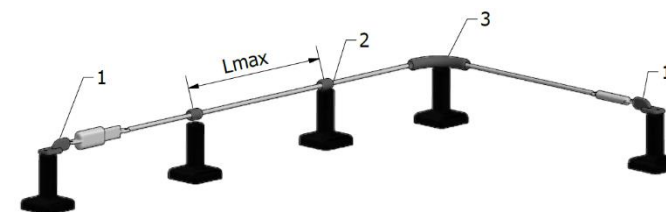


1

Fixation Pièce d'extrémité sur potelet absorbeur	
1	Potelet Absorbeur
2	Platine d'extrémité
3	Vis Tête H M12X35

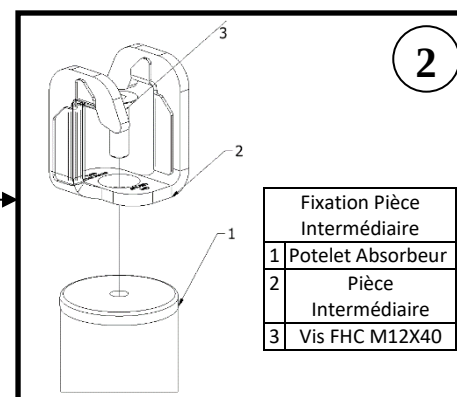


2

Fixation Pièce Intermédiaire	
1	Potelet Absorbeur
2	Pièce Intermédiaire
3	Vis FHC M12X40

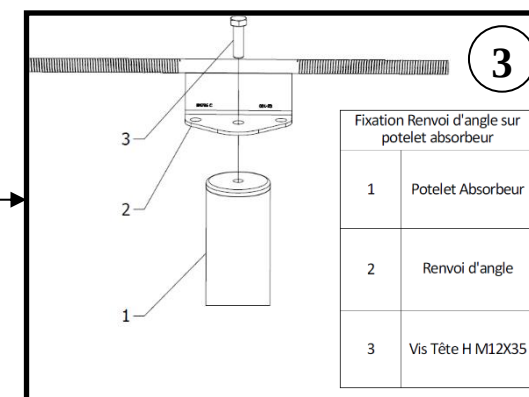


3


Fixation Renvoi d'angle sur potelet absorbeur	
1	Potelet Absorbeur
2	Renvoi d'angle
3	Vis Tête H M12X35

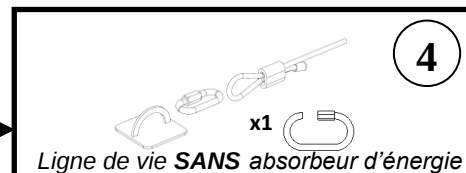

4

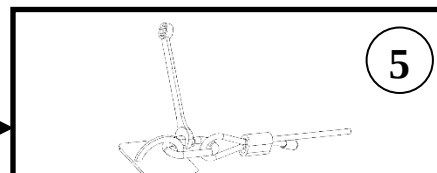

5

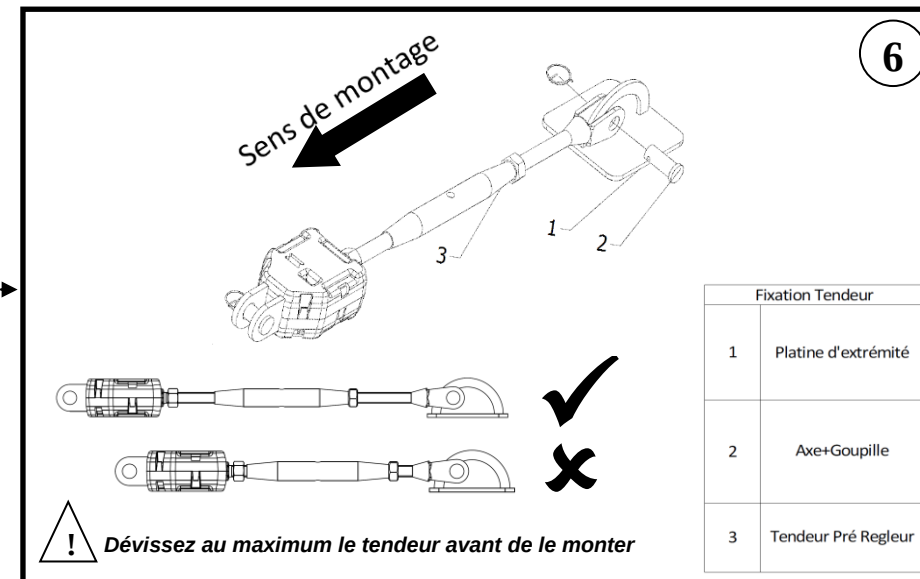

6

Sens de montage

Fixation Tendeur	
1	Platine d'extrémité
2	Axe+Goupille
3	Tendeur Pré Regleur



Dévissez au maximum le tendeur avant de le monter

Ligne de vie **AVEC** absorbeur d'énergie

4+5

Montage de l'absorbeur	
1	Pièce d'extrémité
2	Axe Ø12 +Goupille
3	Absorbeur
4	Cable

Ou

