




NOTICE DE MONTAGE LIGNE DE VIE

(EN 795-Classe C)

Fixation sur potelet scellés

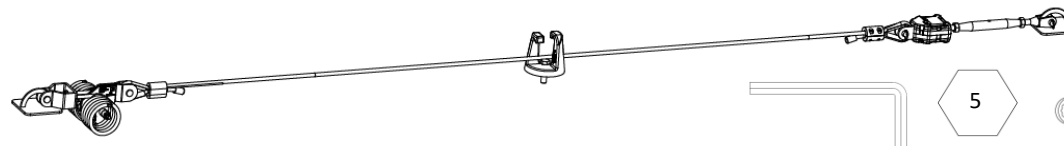

Utiliser uniquement la
visserie fournie par
GM Distribution.

5

17

19

0

$L_{max} = 15 \text{ m}$



0 – Fixation des potelets d'extrémité et intermédiaires.

1, 2, 3 – Fixation des éléments hauts de la ligne de vie.

4, 5, 6, 7, 8, 9 – Fixation de l'absorbeur et du tendeur.

10, 11 – Réglage de la tension du câble.


12 – Fixation de la plaquette d'identification

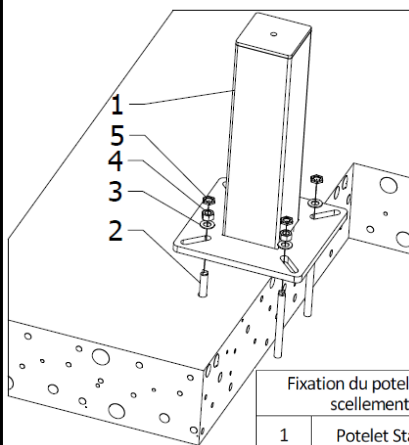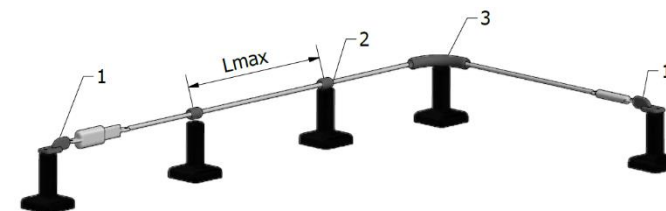

Fixation du potelet par scellement

1	Potelet Standard
2	Scellement Chimique M12
3	Rondelle D12
4	Ecrou H M12
5	Ecrou PAL M12


1

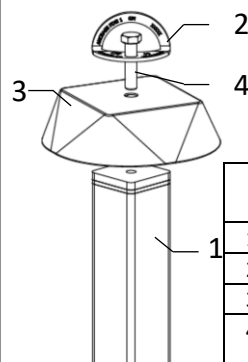

Fixation Pièce d'extrémité

1	Potelet Standard
2	Pièce d'extrémité
3	Collerette
4	Vis Tête H M12X40


2

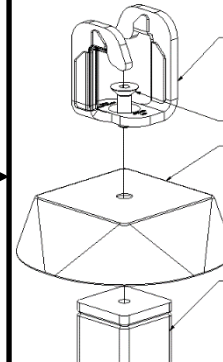

Fixation Pièce Intermédiaire

1	Pièce Intermédiaire
2	Vis FHC M12X40
3	Collerette
4	Potelet Optimisé


3

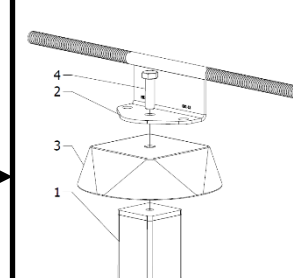

Fixation Renvoi d'angle ECOFAST sur Potelet Standard


1	Potelet d'extrémité
2	Renvoi d'angle ECOFAST
3	Colerette
4	Vis Tête H M12X40

 4




Ligne de vie **SANS** absorbeur d'énergie

5

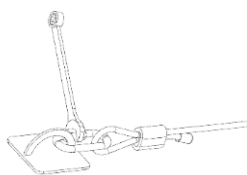

4+5

Ligne de vie **AVEC** absorbeur d'énergie

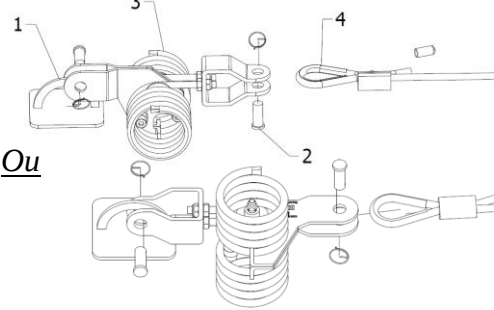


Ou

Montage de l'absorbeur

1	Pièce d'extrémité
2	Axe Ø12 +Goupille
3	Absorbeur
4	Cable

6

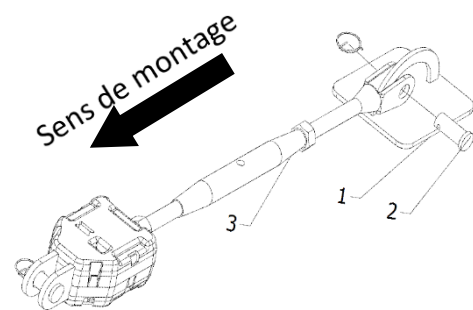

Sens de montage



Dévissez au maximum le tendeur avant de le monter

Fixation Tendeur

1	Platine d'extrémité
2	Axe+Goupille
3	Tendeur Pré Régleur

